

AUX-Portar för HA-kommunikation på 5000-serien

Följer man det här [dokumentet](#) korrekt så kommer man inte ha några problem.

Men glömmer man att aktivera ICMP på interfacen så kan det fungera tills det inte gör det. Jag var med om en uppsättning 5250-brandväggar som det inte var aktiverat på. Enda fram till uppgradering till 10.2.13-h3, vid första försöket, och 11.1.6-h10 vid andra försöket. 10.2.10-h9 var sista det fungerade på.

När den patchade brandväggen blev online gick de fysiska interfacen upp men brandväggarna såg inte varandra, vilket ledde till ett Active/Active / split-brain-scenario.

Efter ICMP aktiverades på interfacen fungerade det igen. Så trots att det alltid har varit ett krav har det lirat 9.x, 10.0.x, 10.1.x och delar av 10.2.x... tills det inte längre lirate.

Revision #2

Created 25 August 2025 10:45:57 by Jehrlander

Updated 25 August 2025 12:54:44 by Jehrlander